



Maan Auto Oy

Vantaa 27.3.2009

Ajoneuvohallintokeskus

PEUGEOT AUTOT MOOTTORILLA 6FY TAI RFJ. VIKAKOODI P0597 OBD-TESTISSÄ

Otsikossa mainittuihin moottorimalleihin on valmistajan korjausohjeena vaihtaa sähköisesti ohjattu termostaatti perinteiseen mekaaniseen termostaattiin. Tämä muutos aiheuttaa vikakoodin P0597 (virtapiirin katkos sähköisessä termostaatissa) esiintymisen auton OBD järjestelmässä. P0597 vikakoodi ei ole päästöihin vaikuttava, eikä se täten sytytä MIL valoa.

Asia koskee Peugeot 307, 407 sekä 807 malleja bensiinimoottorilla 6FY (EW7A) tai RFJ (EW10A)

Moottorityypit voidaan tunnistaa auton valmistenumeroista (valmistenumeron merkit 6-8) seuraavasti:

-1,8L (EW7A): VF3**6FY*****

-2,0L (EW10A): VF3**RFJ*****

Suosittellemme, että OBD koodi P0597 jätetään huomioimatta katsastuksen OBD-testissä.

Ari Pirnes
Maan Auto Oy
Tekninen palvelu