

Tiedote

Vastaanottaja Liikenteen Turvallisuus virasto (Trafi), katsastusasemat, Valtuutetut BMW Service toimipisteet
Tiedoksi BMW Group Suomi, BMW Group Northern Europe
Luottamuksellisuus Julkinen
Tiedotteen laatija BMW Group Northern Europe Technical Support
Päivämäärä 9.9.2015
Aihe **Moottorin pyörintänopeustiedon puuttuminen EOBD pakokaasutestin yhteydessä - BMW N13 moottorit.**

Moottorin pyörintänopeus voi puuttua On-Board Diagnosis (EOBD) päästöttestissä.

Koskee seuraavia autoja N13 moottorilla:

BMW 1-Sarja (F20/F21), moottorien kaupallinen mallimerkintä 16i tai 18i
BMW 3-sarja (F30), moottorien kaupallinen mallimerkintä 16i tai 18i

Valmistusajankohta välillä:
1.7.2011 - 31.3.2013

Pyörintänopeuden puuttumisen aiheuttaa auton ohjelmisto virhe. Moottorin pyörintänopeus on virheellisesti piilotettu EOBD tiedoista. Autot, jotka on päivitetty Valtuutetun BMW Huollon toimesta ohjelmistolla F0xx-13-03-501 ei tätä ongelmaa enää esiinny. Virheen korjaava ohjelmisto on tullut saataville Maaliskuussa 2013.

Jos autoa ei ole päivitetty ja moottorin pyörintänopeus ei ole saatavilla:

Lue moottorin pyörintänopeus käyttämällä pakokaasu analysaattorin tunnistinta.

Jos moottorinpyörintä nopeus tunnistinta ei ole saatavilla, tällöin tulee suorittaa normaali pakokaasumittaus, kuten autoissa, joissa ei ole OBD -järjestelmää.

BMW N13 moottorin tunnistaminen:



Lisätiedot;

Oy BMW Suomi Ab
BMW Group Company

Osoite/address
Äyritie 8 b
01510 Vantaa

Puhelin/telefon
09-613741

Faksi/telefax
09-61374250

Internet
www.bmw.fi

Technical Support
BMW Group Northern Europe
Tukholma, Ruotsi