

MUUTOSTIEDOTE

1975-08-21

M5 1(3)

SERVICE BULLETIN

August 21, 1975

M5 Page 1 of 3

AIHEKorkeusperäsimen lukkiutuminen

REASON

Jamming of elevator

KOSKEESarjanumeroita 20004-20058

EFFECTIVETY

Serial numbers 20004-20058

SUORITUSPakollinen, ennen seuraavaa lentoa

COMPLIANCE


Mandatory, before next flight

SELOSTUS

.DESCRIPTION

On löytynyt tapauksia, jolloin korkeusperäsimen etureunalipare pääsee kiilautumaan korkeusvakajan takareunalipareen päälle ja peräsin tarrautuu kiinni ala-asentoon (kts. kuva).

Cases have been found where the leading edge cover of the elevator can get into contact with the trailing edge cover of the stabilizer and the elevator jams to the full down position (see the enclosed figure).

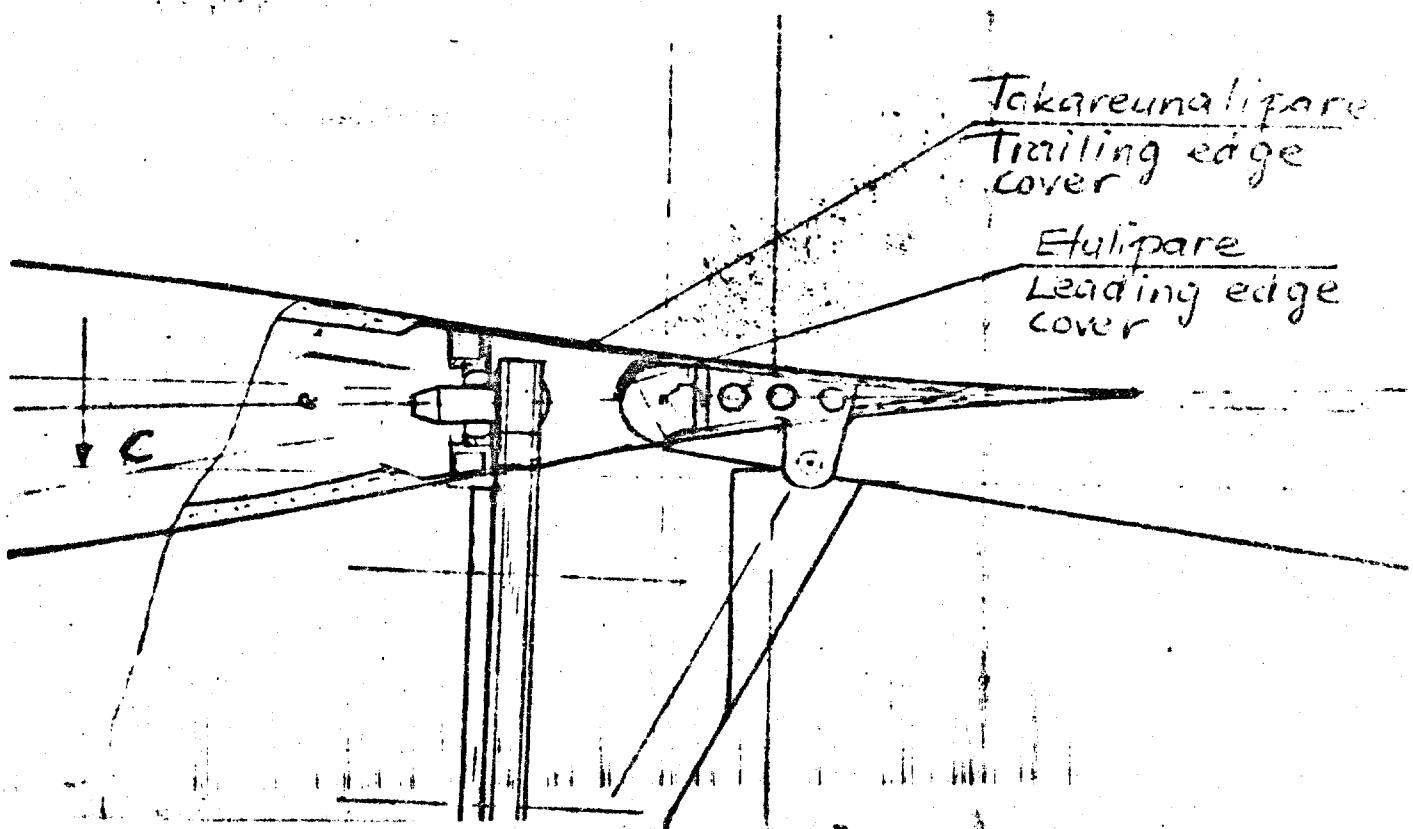

MUUTOSTIEDOTE

1975-08-21

M5

2(3)

SERVICE BULLETIN

August 21, 1975

M5

Page 2 of 3

RAAKA-AINEET
MATERIALLasikuitukangasta ja epoksimuovia (kts. korjaus-
käsikirja)Fiberglass cloth and epoxy resin (see Repair
Manual)OHJEET
INSTRUCTIONS

Painamalla korkeusperäsimestä alaspäin tarkasta tuleeko korkeusperäsimen etureuna keskialueella kokonaan esiin korkeusvakaajan alta, kun käyttötanko on kytkettynä peräsimeen. Jos etureuna tulee kokonaisuudessaan näkyviin, toimi seuraavasti

- 1 Irroita korkeusperäsin korkeusvakaajasta.
- 2 Laminoi keskilipareeseen tarvittava lisäpituus laminoimalla kaksi kerrosta Interglas 92125:ttä.
- 3 Leikkaa etureunalipare oikean mittaiseksi ja siisti reuna.

4 Asenna korkeusperäsin paikoilleen.

Press the elevator down, when the operating pushrod is connected, and check whether the leading edge cover of the elevator comes out of the trailing edge cover in the center section stabilizer. If the leading edge cover comes out proceed as follows:

- 1 Remove the elevator from the stabilizer.
- 2 Make the cover longer by laminating two layers of Interglas 92125 on the cover.
- 3 Cut the cover to the new length and sand the edge.
- 4 Install the elevator on place.

PIK-20

MOLINO OY
Kisällinkatu 8
SF-15170 LAHTI
M5 3(3)

MUUTOSTIEDOTE 1975-08-21
SERVICE BULLETIN August 21, 1975

M5 Page 3 of 3

VAIKUTUS
PAINOPISTEESEEN Ei vaikutusta
WEIGHT AND BALANCE No effect

HYVÄKSYTTY 1975-08-21
APPROVED August 21, 1975

