

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION
PL 50
SF-01531 HELSINKI-VANTAA-LENTO
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Sähkeos./Telegrams CIVILAIR
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 733
1977-06-17



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-alueen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Tehty toimenpide on merkittävä purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

M 733

Eiriavion PIK-20 D. Uumalevyn liimaus siivissä.

Koskee: PIK-20 D purjelentokoneita seuraavat valmistusnumerot: 20510-20532, 20534-20540, 20542-20544, 20546, 20548, 20552, 20555 ja 20556.

Viite: Eiriavion Muutostiedote M 17.

Voimaantulo: 1977-06-17

Toimenpiteet tehtävä: Ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet: Valmistaja on havainnut, että yllämainituissa koneissa on uumalevyn ja siipisalon yläpaarten välisessä liimasaumassa virheellisyyksiä. Uumalevy ei ole mennyt riittävän syväälle U-muotoiseen liimauskanavaan.

Korjaa virheellinen liimasauma ruiskuttamalla liimaa siiven alapintaan tehtyjen reikien kautta Eiriavionin Muutostiedote M 17 liitteen ohjeiden mukaisesti.

Korjaustyön saa tehdä vain valmistajatehtaan hyväksymä lasikuitukorjauksiin perehtynyt henkilö tai korjaamo.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

IA/uj