

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1737/90
Muutos 1
15.10.1990

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräämiskäishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

Eiriavion. Potkurinnavan kiinnitys.

Koskee: Kaikkia PIK20E-moottoripurjelentokoneita.

Viite: LBA LTA 90-239 ja kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 15.11.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Syy: Potkurin navan kiinnitysmutterin varmistuslaatta saattaa rikkoutua, jolloin potkuri irtoaa.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta potkurinnavan kiinnitys ennen seuraavaa lentoa ja tämän jälkeen 25 moottorin käyntitunnin välein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa:

Irrota potkuri.

Irrota kiinnitysmutteri ja poista varmistuslaatta. Varmista, että akselin kiilauran reunat ovat vielä niin hyväkuntoiset, että ne pystyvät ottamaan vastaan varmistuslaatan aiheuttaman kuorman. Jos kiilaura on vahingoittunut, niin asenna laakerin eteen sisimmän laakerinrenkaan läpimittainen, vaurioituneen alueen paksuinen aluslaatta.

Tarkista kiinnitysmutterin ja laakerin kunto. Asenna uusi varmistuslaatta, osanumero SKF MB-7 tai vastaava, ja potkuri paikoilleen.

- B.** Lisää seuraavassa huollossa huolto-ohjekirjan kohtaan 4.2.4. (huomautukset moottorin huoltolistassa) huomautus 17, joka sisältää kohdan A toimenpiteet, sekä viittaa tähän huomautukseen huolto- ja tarkastuslistan 4.2.3 potkuria koskevan toimenpiteen nro. 8 kohdalle tehtävällä merkinällä.

Toimistopäällikön po.

Jaostopäällikkö

E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1737/90.