

M 344/66
11.11.1966



M-määräyksen mukainen toimenpide on lentokoneen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä lentokone-, moottori- tai potkurikirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

344. M-määräys No. 344/66: Beechcraft, polttoainesuodattimen pidätinpultin kiristys ja varmistus

Koskee: Seuraavia Beechcraft-koneita:

23, A23 ja A23A Musketeer malleja sarjanumeroon M-976 asti

A23-19 Musketeer Sport III malleja, sarjanumerot väliltä MB-1 ja MB-119

A23-24 Musketeer Super III malleja, " " MA-1 ja MA-93

Viite: Beechcraft Service Bulletin No. 66-48.

Syy: Polttoainevuotojen estäminen.

Suoritettava: Toimenpidekohdan mukainen tarkastus seuraavassa määräaikaishuollossa.

Toimenpiteet:

- a) Tarkasta, että polttoainesuodattimen pidätinpultti on kiristetty oikeaan vääntömomenttiinsa, joka on 25 tuumanaulaa (inch-pounds), kuten suodattimeen on merkitty.
- b) Varmista pidätinpultti lisäksi runkoon (ei suodattimen venttiiliin) ohaisen kuvan mukaisesti.



Helsingissä marraskuun 11 päivänä 1966

Vt. ilmailun tarkastaja

C. E. Caläs
C-E. Caläs